USINAGE PAR COUPE	Classe : LP C. STOESSEL			
Vitesse de coupe	Nom:	1/2		

1. Généralités :

La vitesse de coupe s'exprime par le chemin parcouru en une minute par un point situé sur la périphérie du foret.

2. Vitesse de coupe :

La vitesse de coupe varie avec la dureté du métal à percer et la matière du foret. Généralement on adopte les vitesses de coupes suivantes :

	Foret en acier fondu au carbone	Foret en acier rapide		
Acier doux	9 à 10 m/min.	20 à 30 m/min.		
Fonte	10 à 12 m/min.	20 à 30 m/min.		
Bronze et laiton	18 à 20 m/min.	35 à 50 m/min.		

Pour un métal donné la vitesse de coupe est la même pour tous les forets de même nature, il en résulte que la vitesse de rotation des forets, ou nombre de tours par minute, est inversement proportionnelle à leur diamètre.

Connaissant la vitesse de coupe, il est facile de trouver la vitesse de rotation d'un foret.

 $Vc \rightarrow vitesse de coupe$ en mm/min. $D \rightarrow diamètre foret$ en mm $N \rightarrow nombre de tour par minute$ en tr/min.

$$Vc = \pi D \times N$$
 \Rightarrow $N = \frac{Vc}{\pi D}$


Exemple: foret de 6mm en acier rapide, vitesse de coupe acier doux 25 m/min.

$$N = \frac{25000}{6 \times 3.14} = \frac{25000}{18.84} = 1326tr / \min.$$

USINAGE PAR COUPE	Classe : LP C. STOESSEL			
Vitesse de coupe	Nom :	2/2		

Pratiquement, on adopte le tableau suivant pour les forets en acier rapide :

Ø	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35
tr	2500	1900	1330	1000	800	670	570	500	445	400	360	265	230

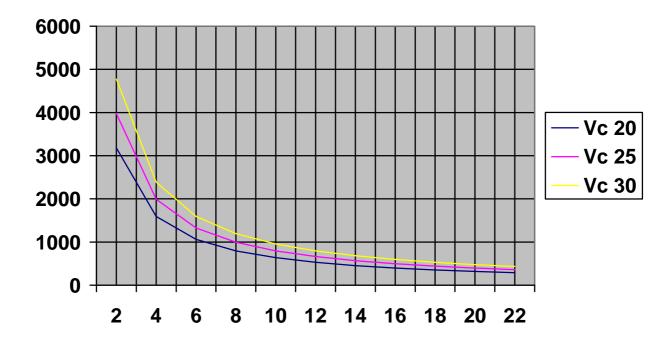

3. Avance:

C'est la profondeur de pénétration du foret dans le métal, par tour de broche.

On adopte généralement, pour tous les forets les avances suivantes :

Ø du foret	6	6 à 10	10 à 20	20 à 30	Plus de 30
Avance en mm	0,1	0,15	0,225	0,3	0,3 à 0,4